

未就学児童が日常的に移動する経路の危険箇所一覧

R2.10.30現在

施設名	整理番号	箇所名	路線名	危険な状況	対策案	対策実施内容	備考	対策	第1類型	第2類型	第3類型	事業主体	対策年度	
にこちゃんらんど (家庭的保育事業所)	0001	霞ヶ浦高等学校グランド裏側付近	町道8004号線	行き止まり箇所に施設があるが、一般の車両が頻繁に進入し、施設の敷地内でUターンするため危険である。	通り抜けできない旨を示す看板が設置されているが、見づらいことから大型の看板を再設置する。			継続			○	阿見町	RO2年度	
	0002	理想科学工業、日立建機霞ヶ浦研究所付近	町道4011号線	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○					
	0003	理想科学工業、日立建機霞ヶ浦研究所付近	町道4007号線 町道4010号線 町道4011号線	交差点箇所を横断する際、見通しが悪く危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。			継続			○	阿見町	RO2年度	
	0004	霞ヶ浦水郷公園周辺	土浦市道	交通量の多い道路を横断するが、横断歩道が薄れているため危険である。	薄れている横断歩道を引き直す。	薄れている横断歩道を引き直す。			対策済			○	警察	RO1年度
	0005	霞ヶ浦水郷公園周辺	土浦市道	交通量の多い道路を横断するが、横断歩道が薄れているため危険である。	薄れている横断歩道を引き直す。			継続			○	警察	RO1年度以降	
阿見ひかり保育園 (保育園)	0006	曙南住宅地内道路	町道3092号線	幅員の狭い道路を通行しているが、カーブ間において見通しが悪く危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。また、ルートの変更を検討する。			施設で対応	○					
	0007	室崎神社付近交差点	県道稲敷阿見線	信号機のある交差点を横断する際、歩行者だまり及び歩道が無く危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。また、歩行者だまり及び歩道のある横断ルートへの変更を検討する。			施設で対応	○					
	0008	しまむら阿見店付近歩道	県道稲敷阿見線	店舗への入り口が複数あり、車両の出入り時に危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。また、植樹帯の管理を継続して実施し、視認性の向上を図る。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。また、植樹帯の管理を継続して実施し、視認性の向上を図る。		継続			○	茨城県	RO2年度	
	0009	岡崎2丁目交差点	県道稲敷阿見線 町道3049号線	信号機のある交差点を横断する際、歩行者用灯機の青信号の時間が短く、安心して横断する事が困難である。(10秒で点滅 15秒で赤)	青信号の時間を延長する。	青信号の時間を延長する。(			対策済			○	警察	RO1年度
まるこのおうち (家庭的保育事業所)	0010	岡崎ふれあい公園	町道9003号線	公園脇の歩行者専用道路で車止めが破損しており、車両が進入する事から危険である。	車止めを補修する。	車止めを補修する。		対策済			○	阿見町	RO1年度	
	0011	ウェルシア岡崎阿見支店付近交差点	県道稲敷阿見線 町道0104号線	歩道のある交差点を通行しているが、交通量が多く危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し(①)、運転者へ注意喚起する。また、歩行者だまりにポロード等を設置(②)する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置(①)する。		継続			○	茨城県	①RO2年度 ②RO2年度以降	
	0012	福祉センターまほろば付近	町道4020号線	幅員の狭い道路を通行しているが、抜け道として利用する車両も多く、危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度	
	0013	阿見坂上交差点	県道竜ヶ崎阿見線 町道3427号線	信号機のある交差点であるが、車両がスピードを出して進入してくる事から危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		対策済			○	阿見町	RO1年度	
	0014	廻戸交差点	町道0104号線 町道3427号線 町道3430号線	信号機のある交差点を通行しているが、見通しが悪く危険である。	「横断者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「横断者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		対策済			○	阿見町	RO1年度	
ニチキッズあみ保育室 (小規模保育事業所)	0015	から揚げ専門店前付近	国道125号線バイパス 町道2107号線	側道を通行する際、店舗に出入りする車両があり、危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○					
	0016	伊勢屋前付近	県道竜ヶ崎阿見線	歩道を通行する際、店舗に出入りする車両があり、危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○					
	0017	東京医大西交差点	国道125号線バイパス 県道竜ヶ崎阿見線	信号機のある交差点を横断するが、歩道と車道の境界に段差があり、ベビーカーがスムーズに通行できない状態である。	段差解消工事を実施する。			継続			○	茨城県	RO1年度以降	
	0018	中郷東交差点	国道125号線バイパス 町道2106号線 町道2521号線	信号機のある交差点を横断するが、交通量が非常に多く、交通事故も多発していることから、信号待ちの際に不安である。	歩行者だまりにポロード等を設置する。	歩行者だまりにポロード等を設置する。		継続			○	茨城県	RO2年度	
	0019	阿弥神社付近	町道2139号線 町道2140号線	幅員が狭く、カーブの多い道路を通行するため危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○					

未就学児童が日常的に移動する経路の危険個所一覧

施設名	整理番号	箇所名	路線名	危険な状況	対策案	対策実施内容	備考	対策	第1類型	第2類型	第3類型	事業主体	対策年度
東京医大 「ひまわり保育室」 (認可外保育事業所)	0020	医大北側出口付近	県道竜ヶ崎阿見線	歩道のある道路を通行しているが、ガードレール等の防護柵が無く、交通量も多い事から不安である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0021	茨大農学部前交差点	県道竜ヶ崎阿見線 町道0111号線 町道2455号線	信号機のある交差点を横断しているが、車両がスピードを出して進入してくる事から危険である。	「横断者注意」等の路面標示を設置し(①)、運転者へ注意喚起する。また、北東部歩行者だまりに防護柵等を設置(②)する。	「横断者注意」等の路面標示を設置し(①)、運転者へ注意喚起する。		継続			○	①②茨城県 ①阿見町	①RO2年度 ②RO2年度以降
	0022	茨大来客用駐車場側付近	県道竜ヶ崎阿見線	自転車が歩道を通行しており危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。				施設で対応	○			
ふらわあすけっと (家庭的保育事業所)	0023	セブンイレブンから富士団地内カーブの道路	町道3153号線	歩道の無い道路を通行しているが、抜け道として利用している車両も多く、スピードを出して通行していることから危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0024	富士団地内に入った付近	町道3153号線	歩道と車道に相当な段差(20cm)があり、歩道に乗り入れできないことから、車道を通行しており危険である。	歩道の段差解消工を実施する。	歩道の段差解消工を実施する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0025	阿見小学校裏側交差点	町道0104号線 町道0202号線	信号機のある交差点を横断しているが、歩行者だまりが狭く交通量も多いため、信号待ちの際に危険である。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	交通安全プログラムと重複	継続			○	阿見町	RO2年度
	0026	阿見小学校裏側付近	町道0202号線	歩道の無い道路を通行する際に、枝道を出入りする車両があり危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。コースの変更を検討する。			施設で対応	○				
	0027	さかえ医院から阿見小学校裏側交差点までの道路	町道0202号線	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量も多く危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
虹いろキッズ 小規模保育事業所	0028	ぬまじり歯科医院手前交差点	町道0111号線	信号機や横断歩道の無い道路を横断しているが、交通量が多く、カーブで見通しも悪い事から危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
阿見きり保育園 保育園	0029	保育園付近交差点	町道0114号線 町道1550号線	信号機のある交差点を横断しているが、交差点の間がカーブしており、信号待ちの際に不安である。	北側歩行者だまりに防護柵等を設置する。	北側歩行者だまりに防護柵等を設置する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0030	保育園先歩道	町道1550号線 町道1560号線	歩道のある交差点を通行しているが、交差点間がカーブであるため、不安を感じる。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0031	町道1560線沿い	町道1550号線 町道1560号線	歩道を通行する際、枝道から出入りする車両があり危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
さくら保育園 保育園	0032	保育園前交差点	町道0103号線 町道0110号線 町道1570号線	園前の信号機のある交差点において冬季に逆光で信号が見えづらく、追突事故が多発していることから、信号待ちの際に不安である。また、歩行者用信号機がなく、横断の際に不安である。	逆光対策として信号機をLED化(①)するとともに「交差点注意」等の路面標示(②)及び歩行者だまりにポラード等(③)を設置する。また、歩行者用信号機(④)の設置を検討する。	逆光対策として信号機をLED化(①)するとともに「交差点注意」等の路面標示(②)及び歩行者だまりにポラード等(③)を設置する。	都市計画道路で現状の交差点形状が変更となる計画があるため、信号機改良はできない	継続			○	①④警察 ②③阿見町	①RO2年度②③RO1年度 ④RO2年度以降
	0033	保育園脇道路	町道0103号線	歩道のない道路を通行しており、交通量も非常に多い事から危険である。	歩道整備等の道路拡幅は困難であるため、バイパス道路となる都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当路線の交通量を減少させる。			継続			○	阿見町	RO1年度以降
	0034	森脇整形外科医院前信号付近	町道0103号線 町道0110号線	歩道のある交差点を通行しているが、交通量も多く、不安である。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	交通安全プログラムと重複	継続			○	阿見町	RO2年度
	0035	森脇整形外科信号から本郷ふれあいセンターへ向かう歩道付近	町道0110号線	歩道を通行する際、枝道から出入りする車両があり危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0036	本郷ふれあいセンター裏側歩道付近	町道1384号線	歩道を通行する際、枝道から出入りする車両があり危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0037	歯科医院西側から入る道路付近	町道1533号線	歩道の無い道路を通行しているため、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0038	本郷第3街区公園付近道路	町道1533号線	歩道の無い道路を通行しているため、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
まつばらウィメンズクリニック 「オハナ」	0039	本郷ふれあいセンター付近	町道1385号線	歩道の無い道路を通行しているため、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0040	本郷ふれあいセンター付近歩道	町道0110号線	本郷ふれあいセンターへの車両の出入りが多く、歩道通行時に危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0041	本郷近隣公園西側付近	町道1384号線 町道1509号線	信号機が無い交差点を横断するが、カーブで見通しが悪い事から危険である。	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。また、歩行者が車両の往來を確認するためカーブミラーを設置する。	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。また、歩行者が車両の往來を確認するためカーブミラーを設置する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0042	カスミフードスクエア荒川沖店付近交差点	町道0110号線 町道1383号線	信号機のある交差点を横断しているが、4車線で交通量が非常に多く、スピードも出ている事から、信号待ちの際に不安である。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。		継続			○	阿見町	RO2年度

未就学児童が日常的に移動する経路の危険個所一覧

施設名	整理番号	箇所名	路線名	危険な状況	対策案	対策実施内容	備考	対策	第1類型	第2類型	第3類型	事業主体	対策年度
キッズハウス にじの森 小規模保育事業所	0043	保育所付近道路	町道1021号線	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量も多く危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0044	会計事務所前付近道路	町道1045号線	幅員の狭い道路を通行しているが、抜け道として利用する車両も多く危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。 散歩コースの変更を検討する。			施設で対応	○				
あゆみ保育園 保育園	0045	保育園周辺付近交差点	町道2199号線 町道2336号線	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0046	保育園周辺付近道路	町道2336号線	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量が多く、側溝蓋もかかかっていないため危険である。	側溝蓋を設置する。			継続			○	阿見町	RO1年度以降
	0047	保育園周辺付近道路	町道2336号線	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量が多く、側溝蓋もかかかっていないため危険である。	側溝蓋を設置する。			継続			○	阿見町	RO1年度以降
	0048	保育園周辺付近交差点	町道2197号線 町道2336号線	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0049	保育園周辺付近交差点	町道2197号線 町道2211号線	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0050	保育園周辺付近道路	町道2211号線	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0051	保育園周辺付近交差点	町道2199号線 町道2211号線	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0052	保育園周辺付近道路	町道2199号線	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
県立医療大学 にこにこ保育園 認可外保育事業所	0053	県立医療大学と総合保健福祉会館北側周辺交差点	町道0206号線 町道2245号線	信号機の無い横断歩道を横断しているが、交通量が多いことから危険である。	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。		継続			○	阿見町	RO2年度
	0054	県立医療大学裏側から学校区児童館へ向かう道路	町道2249号線	歩道の無い道路を通行しているため、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
ヤクルト託児室 認可外保育事業所	0055	役場前交差点	県道竜ヶ崎阿見線 町道0202号線	信号機のある交差点を横断しているが、交通量が多い事から横断する際に不安を感じる。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら横断する。			施設で対応	○				
	0056	阿見中央一郵便局付近	県道竜ヶ崎阿見線	歩道のある道路を通行しているが、郵便局付近の路肩に違法駐車している車が多く、見通しが悪い事から危険である。	路肩をカラー化し(①)、違法駐車を抑制する。また、警察によるパトロールを強化する(②)	ポストコーンを設置し(①)、違法駐車を抑制する。	①のみ修正 違法駐車を抑制する対策を検討する。	①継続 ②対策済			○	①茨城県 ②警察	①RO2年度
	0057	J/A水郷つくば阿見支店付近	県道竜ヶ崎阿見線 町道2249号線	信号機の無い横断歩道を横断しているが、交通量が多い事から、横断する際に不安を感じる。	薄れているダイヤマークを引き直す(①)。また、「横断歩道注意」等の路面標示を設置する(②)。	薄れているダイヤマークを引き直す(①)。また、「横断歩道注意」等の路面標示を設置する(②)。		①対策済 ②継続			○	①警察 ②茨城県	①RO1年度 ②RO2年度
	0058	ガソリンスタンド交差点付近	県道竜ヶ崎阿見線 町道0102号線	信号機のある交差点を横断しているが、歩道がなく、交通量も多いことから危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。 また、ルートの変更を検討する。			施設で対応	○				
託児所・チャーミー 認可外保育事業所	0059	集落の中の道路	町道0109号線 町道6114号線 外	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				
	0060	牛久大仏へ行く道路	牛久市道 町道6114号線 外	横断歩道の無い道路を横断しているが、牛久大仏への来場者が多く、横断する際危険である。	職員が車両の往來を確認し、注意しながら横断する。			施設で対応	○				
	0061	集落の中の道路	町道6114号線 町道6118号線 外	幅員の狭い道路を通行しているが、民家の出入り口が多く、水田脇に排水路もあるため危険である。	職員が車両の往來等を確認し、注意しながら通行する。			施設で対応	○				

危険個所の分類

○第1類型  
集団移動経路等の変更など対象施設において単独で対応できる箇所

○第2類型  
「通学路における緊急合同点検」(「通学路の交通安全の確保の徹底について」(平成24年5月30日 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長通知)により実施依頼したもの)において既に危険箇所として抽出されている箇所、対策の実施が予定されている箇所  
※ 上記箇所については、所管機関が市町村教育委員会等から情報を収集して対象施設に必要に応じて提供するなどの対応を行う。その際、都道府県が所管機関である場合にあっては、市町村教育委員会等からの情報収集にあたり、必要に応じて都道府県教育委員会等の協力を得ることも差し支えない。

○第3類型  
第1類型及び第2類型以外の危険箇所